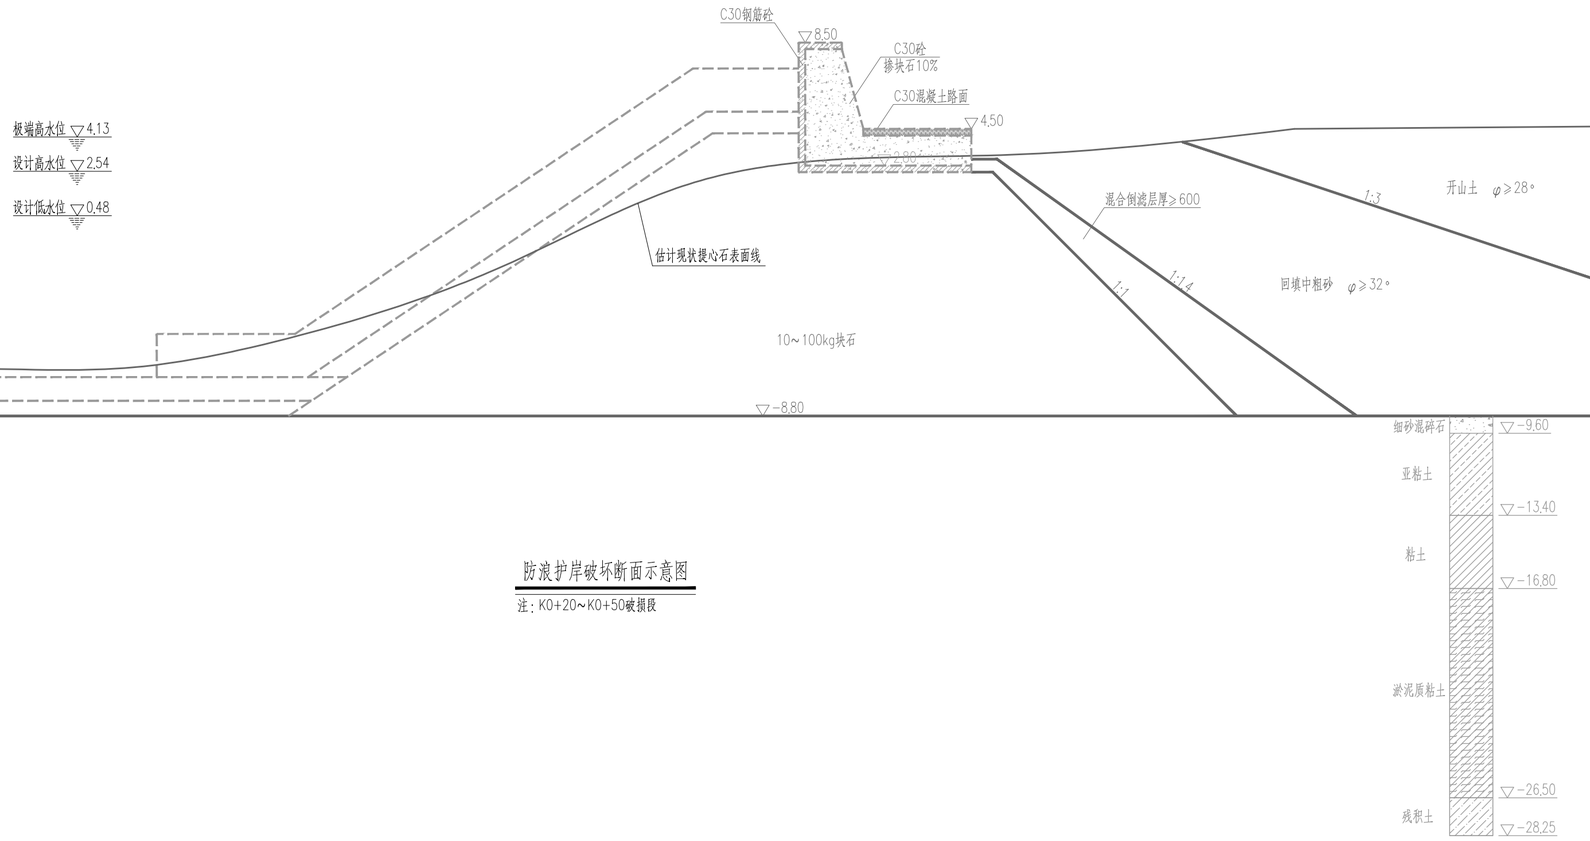


防浪护岸破坏断面示意图

注：K0+20~K0+50破损段

## 图纸说明

1. 图中高程以m计，其余尺寸以mm计；
2. 高程基面采用当地理论最低潮面；
3. 防浪护岸损坏情况：
   3.1 防浪护岸K0+20~K0+50段破损较严重，挡浪墙、护面块体及垫层块石已基本被冲走；
   3.2 堤心石由于缺少护面块体及挡浪墙的掩护，也有一定程度的坍塌；
   3.3 其余段部分挡浪墙略有侧移，另有约150m堤身段护脚处及堤堤头段扭王字块缺失，后期建议一并进行修复；
4. 其他局部破坏处，根据目测及现场人员介绍，估计影响不大， 本次修复主要就堤身段挡浪墙、护面块体及其垫层块石作修复；
5. 因缺少实际断面测图，图中估计的堤心石表面线可能与实际有局部出入，修复施工时应以实际表面线为准。

**相关图纸**

| 图号 | 图纸名称 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 审　定 | 日　期 |
| 审　核 | 日　期 |
| 专业负责 | 日　期 |
| 校　对 | 日　期 |
| 设　计 | 日　期 |

业　主

南澳县港口管理局

中铁建港航局集团勘察设计院有限公司
中国铁建CRCC Harbour & Channel Engineering Bureau Group Survey & Design Institute Co., Ltd.

**工程名称：**

南澳县前江湾码头防浪护岸抢险加固工程

**图纸名称：**

防浪护岸破坏断面示意图

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 图　号 | SS-SG-002 | | 版次 | 0 | |
| | | 电子文件名 | | | 类别 | 水工 | |
| 项目负责人 | | 阶段 | 施工图 | 比例 | 1:200 | 日期 | 2016.11 |